

**LEISTER**®

Deutsch

# VACUUM PLATE 100-LP



**Leister Technologies AG**

Galileo-Strasse 10

6056 Kaegiswil

Switzerland

+41 41 662 74 74

[leister@leister.com](mailto:leister@leister.com)

[leister.com](http://leister.com)

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Wichtige Sicherheitshinweise</b>	<b>3</b>
1.1 Warnung	3
1.2 Vorsicht	4
1.3 Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs	4
1.4 Service	4
<b>2. Anwendung</b>	<b>5</b>
2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	5
2.2 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung	5
2.3 Fehlanwendung	5
<b>3. Technische Daten</b>	<b>6</b>
<b>4. Transport</b>	<b>7</b>
<b>5. Ihre VACUUM PLATE 100-LP</b>	<b>8</b>
5.1 Typenschild und Identifizierung	8
5.2 Lieferumfang (Standard-Ausrüstung im Koffer)	8
5.3 Übersicht Geräteteile	9
<b>6. Inbetriebnahme Ihrer VACUUM PLATE 100-LP</b>	<b>10</b>
6.1 Arbeitsumgebung und Sicherheit	10
6.2 Vorbereitung und Inbetriebnahme	11
6.3 Prüfung mit VACUUM PLATE 100-LP	11
<b>7. Ladegerät und Akku</b>	<b>12</b>
7.1 Ladegerät GAL 18V-40	12
7.2 Akku ProCORE 18V 4.0 Ah / CORE 18V 4.0 Ah	13
<b>8. Häufige Fragen, Ursachen und Massnahmen VACUUM PLATE 100-LP</b>	<b>14</b>
<b>9. Wartung</b>	<b>14</b>
9.1 Allgemeine Wartungshinweise an der VACUUM PLATE 100-LP	14
<b>10. Service und Reparatur</b>	<b>15</b>
<b>11. Entsorgung</b>	<b>15</b>
<b>12. Mitgeltende Dokumente</b>	<b>15</b>
<b>13. Konformitätserklärung</b>	<b>16</b>

## Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres VACUUM PLATE 100-LP.

Sie haben sich für ein erstklassiges Vakuumpüfgerät entschieden.

Entwickelt und produziert wurde es nach dem aktuellen Wissensstand der kunststoffverarbeitenden Industrie.

Für die Herstellung werden hochwertige Materialien verwendet.



Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer beim Gerät auf.

# VACUUM PLATE 100-LP Püfgerät



Mehr Informationen über die VACUUM PLATE 100-LP sowie spezifische Hinweise in den dazugehörigen Handbüchern des Ladegerätes und des Akkus finden Sie auf [leister.com](http://leister.com)

## 1. Wichtige Sicherheitshinweise

### 1.1 Warnung



**Stromschlaggefahr** aufgrund elektrischer Spannung

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe.
- Entfernen Sie den Akku aus dem Gerät, bevor Sie das Gerät öffnen.



**Feuer- und Explosionsgefahr** bei unsachgemäßem Gebrauch

- Setzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven Gasen ein.
- Legen Sie das Gerät nicht in laufendem Zustand in der Nähe von explosiven Gasen ab.



**Gesundheitsgefährdung** aufgrund von Lecksuchmittel

- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung im Arbeitsbereich, um die Konzentration von Dämpfen zu minimieren.
- Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt des Herstellers sorgfältig durch, bevor Sie ein Lecksuchmittel verwenden.



**Rutschgefahr** aufgrund von Lecksuchmittel

- Achten Sie auf erhöhte Rutschgefahr durch Lecksuchmittel.
- Temperatur beachten: Lecksuchmittel kann gefrieren und zu Eisbildung führen.



**Verletzungsgefahr** durch herausschleudernde Partikel

- Das Gebläse kann Staubpartikel ansaugen und herausschleudern.
- Reinigen Sie die Membrane im Püfbereich.
- Das Gerät ist ausschliesslich mit montiertem Ansaugfilter zu betreiben.

## 1.2 Vorsicht



- Beachten Sie, dass das Gerät ausschliesslich von ausgebildetem Fachpersonal oder unter dessen Aufsicht betrieben werden darf.
- Kindern ist die Nutzung untersagt.



- Beachten Sie sorgfältig alle nationalen Vorschriften, die für Ihre spezifische Tätigkeit relevant sind, um die Sicherheit und den gesetzeskonformen Betrieb zu gewährleisten.

## 1.3 Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs

- Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden.** Durch ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akku geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
- Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen.** Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
- Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.** Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
- Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.** Austretende Akkufflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
- Benutzen Sie keinen beschädigten oder veränderten Akku.** Beschädigte oder veränderte Akkus können sich unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion und Verletzungsgefahr führen.
- Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Schmutz, Wasser und Feuchtigkeit. Es besteht Explosions- und Kurzschlussgefahr.**
- Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden. Laden Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals ausserhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereichs.** Falsches Laden oder Laden ausserhalb des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen.

## 1.4 Service

- Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.
- Warten Sie niemals beschädigte Akkus.** Sämtliche Wartung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder bevollmächtigte Kundendienststellen erfolgen.

## 2. Anwendung

### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die VACUUM PLATE 100-LP ist für den professionellen Einsatz vorgesehen und dient zur Prüfung der Schweißnähte auf Dichtheit.

Die VACUUM PLATE 100-LP ist für den Einsatz auf Flachdächern sowie geneigten Dächern, im Gartenbau und Swimmingpool-Bereich vorgesehen.

Die VACUUM PLATE 100-LP ist zum Erzeugen eines Vakuums im Intervallbetrieb für max. 2 min ON / 30 s OFF vorgesehen.

### Materialtypen und Materialstärken

Die VACUUM PLATE 100-LP kann für die Prüfung diverser Materialtypen wie HD-PE, LD-PE, PVC, TPO verwendet werden. Die zulässigen Materialstärken der erwähnten Materialien betragen dabei 0.5–3 mm. Der Anwender muss Abklärungen und Beurteilungen bezüglich anderer Materialien und Materialstärken im Rahmen der Prüfung vornehmen.

Verwenden Sie ausschliesslich original Leister-Ersatzteile und -Zubehör, weil Sie sonst keine Gewährleistungs- oder Garantieansprüche geltend machen können.


### 2.2 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Jede andere oder darüberhinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäss.

### 2.3 Fehlanwendung

Nutzen Sie die VACUUM PLATE 100-LP keinesfalls als Hebewerkzeug wie z.B. zum Anheben von Platten, Scheiben oder ähnliches.

### 3. Technische Daten

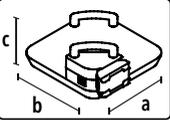		VACUUM PLATE 100-LP	
	<b>Akkukapazität Li-Ion</b>	<b>Ah</b>	4
	<b>Akkuspannung</b>	<b>V</b>	18
	<b>Ladezeit (Akku)</b>	<b>min</b>	max. 65
	<b>Leerlaufdrehzahl</b>	<b>U/min</b>	39700
	<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB (A)</b>	78 (K = 3)
	<b>Prüfdruck</b>	<b>mbar</b> <b>psi</b>	-20 -0.3
	<b>empfohlene Umgebungs- temperatur beim Laden</b>	<b>°C</b> <b>°F</b>	0...+35 +32...+95
	<b>erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb und bei Lagerung</b>	<b>°C</b> <b>°F</b>	-20...+50 -4...+122
<b>Kompatibilität</b>			
	kompatible Akkus		GBA 18V... ProCORE 18V... CORE 18V...
	kompatible Ladegeräte		GAL 18... GAX 18... GAL 36...
	<b>Gewicht (inkl. Akku)</b>	<b>kg</b> <b>lbs</b>	2 4.4
<b>Masse</b> 		a) <b>mm</b>	320 (360)
		a) <b>inch</b>	12.6 (14.2)
		b) <b>mm</b>	320
		b) <b>inch</b>	12.6
		c) <b>mm</b>	155
		c) <b>inch</b>	6.1

Technische Änderungen vorbehalten.

## 4. Transport

Verwenden Sie für den Transport der VACUUM PLATE 100-LP ausschliesslich die im Lieferumfang enthaltene Transportbox (siehe Lieferumfang) sowie den an der Transportbox angebrachten Griff.




Beim Transport ist das Gerät so zu lagern und zu sichern, dass es keiner mechanischen Beschädigung ausgesetzt ist. Das Gerät muss in der Transportbox gelagert werden, weil sich sonst die **Dichtlippe (5)** dauerhaft verformen kann.



Der Ersatzakku muss immer mit den Kontakten nach unten in der Transportbox verstaut werden. Allgemein sind nicht benutzte Akkus in der Transportbox zu verstauen. **Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten. Keine defekten Akkus versenden/transportieren.** Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.

Zum Anheben der VACUUM PLATE 100-LP von Hand benutzen Sie die **Traggriffe (6)**.

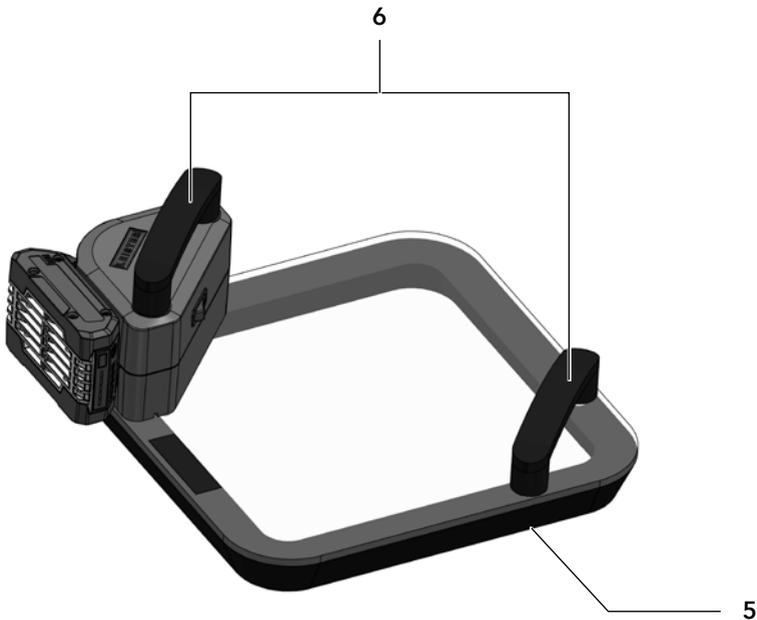

## 5. Ihre VACUUM PLATE 100-LP

### 5.1 Typenschild und Identifizierung

Die Typenbezeichnung und die Serienkennzeichnung sind auf dem **Typenschild (9)** Ihres Geräts angebracht. Übertragen Sie diese Angaben in Ihre Bedienungsanleitung und beziehen Sie sich bei Anfragen an unsere Ländergesellschaft oder Ihren autorisierten Leister-Vertriebs- und Service-Partner immer auf diese Angaben.

Typ: .....  
Serien-Nr.: .....

Beispiel:



### 5.2 Lieferumfang (Standard-Ausrüstung im Koffer)


Ausführung VACUUM PLATE 100-LP, ohne Akku, ohne Ladegerät:

- 1 × Gerät VACUUM PLATE 100-LP
- 1 × Sicherheitshinweise VACUUM PLATE 100-LP
- 1 × Original Quick Guide

Zusätzlich in Ausführung VACUUM PLATE 100-LP, 18.0 V/4.0 Ah:

- 2 × Akku AMPShare 18.0V/4.0 Ah
- 1 × Ladegerät GAL 18V-40
- 1 × Sicherheitshinweise AMPShare Akku
- 1 × Bedienungsanleitung GAL 18V-40
- 1 × Herstellergarantie AMPShare

### 5.3 Übersicht Geräteteile

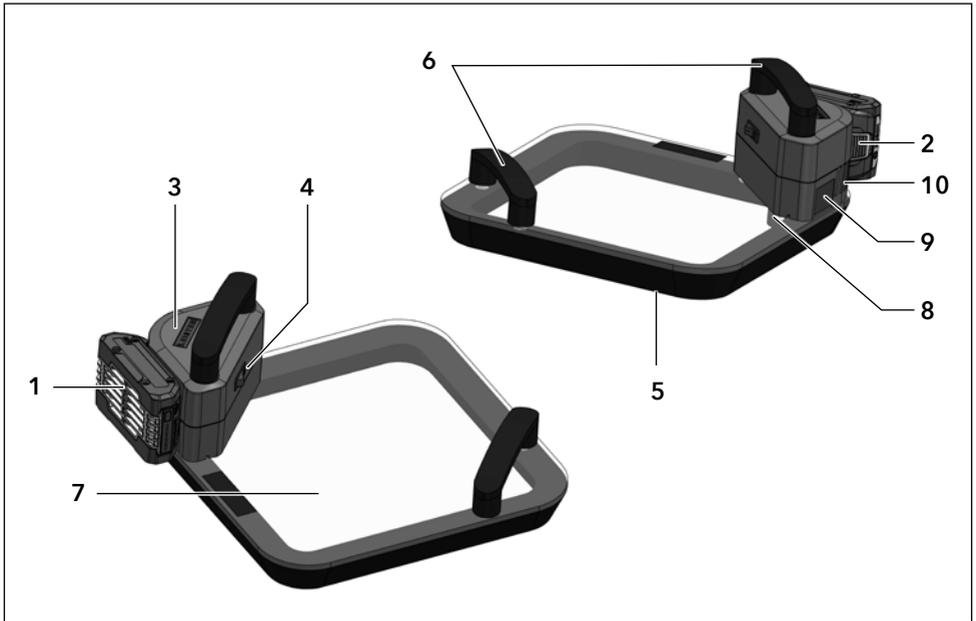

- |                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. Akku                             | 6. Traggriffe                                               |
| 2. Akku-Entriegelungstaste          | 7. Sichtscheibe                                             |
| 3. Gehäuse                          | 8. Einlassfilter                                            |
| 4. Hauptschalter (Ein-/Ausschalten) | 9. Typenschild mit Typenbezeichnung und Serienkennzeichnung |
| 5. Dichtlippe                       | 10. Luftaustritt                                            |

## 6. Inbetriebnahme Ihrer VACUUM PLATE 100-LP

### 6.1 Arbeitsumgebung und Sicherheit

#### Warnhinweise



**Stromschlaggefahr** aufgrund elektrischer Spannung

- Bei Beschädigung des Gehäuses ist der Akku unverzüglich von der VACUUM PLATE 100-LP zu trennen.
- Das Gerät ist vor Feuchtigkeit und Nässe zu schützen.



**Feuer- und Explosionsgefahr** bei unsachgemäßem Gebrauch in der Nähe von explosiven Gasen

- Es dürfen keine Beimengungen (z.B. brennbare oder explosive Gase oder Dämpfe), Spuren von Öl, Öldunst, Fett und Stäube angesaugt werden.
- Jeglicher Betrieb in explosionsgefährdeter Umgebung ist unzulässig.



**Gesundheitsgefährdung** aufgrund von Lecksuchmittel

- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung im Arbeitsbereich, um die Konzentration von Dämpfen zu minimieren.
- Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt des Herstellers sorgfältig durch, bevor Sie ein Lecksuchmittel verwenden.



**Rutschgefahr** aufgrund von Lecksuchmittel

- Achten Sie auf erhöhte Rutschgefahr durch Lecksuchmittel.
- Temperatur beachten: Lecksuchmittel kann gefrieren und zu Eisbildung führen.



**Verletzungsgefahr** durch herausschleudernde Partikel

Das Gebläse kann Staubpartikel ansaugen und herausschleudern.

- Reinigen Sie die Membrane im Prüfbereich.
- Das Gerät ist ausschliesslich mit montiertem Ansaugfilter zu betreiben.



**Verbrennungsgefahr** durch Überhitzung des Gebläses


- Das Gerät darf ausschliesslich im Intervall betrieben werden. Intervallbetrieb für max. 2 min ON / 30 sec OFF, S3 80 %.
- Die Einschaltdauer ist <2 min zu halten.
- Das Gerät stets abkühlen lassen.
- Die VACUUM PLATE 100-LP ist nur an den vorgesehenen Handgriffen und Schaltern zu bedienen.

## 6.2 Vorbereitung und Inbetriebnahme

- VACUUM PLATE 100-LP vor jedem Start auf Beschädigungen prüfen, z.B. auf Risse, Sprünge oder Kratzer.
- **Ein- und Auslassöffnungen (8, 10)** müssen jederzeit offen sein, um ungehindert Luft ansaugen und abführen zu können.
- Zustand der **Dichtlippe (5)** auf Beschädigungen prüfen.
- Achtung: Eine zu stark beschädigte **Dichtlippe (5)** kann dazu führen, dass kein Prüfdruck aufgebaut werden kann.
- **Akku (1)** in die VACUUM PLATE 100-LP einsetzen.

## 6.3 Prüfung mit VACUUM PLATE 100-LP

- Der Nahtbereich muss frei von Verunreinigungen sein. Schmutzpartikel können die Prüfung beeinträchtigen.
- Der zu prüfende Nahtbereich ist direkt vor der Prüfung mit einem Lecksuchmittel (z.B. Seifenlauge) einzustreichen bzw. einzusprühen. Stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeit keine negativen Auswirkungen auf die Naht und das Schweißgut hat.
- VACUUM PLATE 100-LP auf zu prüfender Stelle positionieren.
- VACUUM PLATE 100-LP so aufsetzen und andrücken, dass die zu prüfende Stelle etwa mittig zum Sichtbereich des Prüfgerätes liegt. Bei längeren Prüfabschnitten ist die VACUUM PLATE 100-LP entsprechend neu zu platzieren.
- VACUUM PLATE 100-LP an beiden **Handgriffen (6)** leicht auf die prüfende Stelle drücken.
- **Hauptschalter (4)** der VACUUM PLATE 100-LP einschalten, um Unterdruck zu erzeugen.
- optisches Prüfen der Schweissnaht auf undichte Stellen
- Die Naht gilt als dicht, wenn keine Blasenbildung auftritt.
- Gerät mit **Hauptschalter (4)** ausschalten und Gerät abkühlen lassen.
- undichte Stelle markieren und reparieren

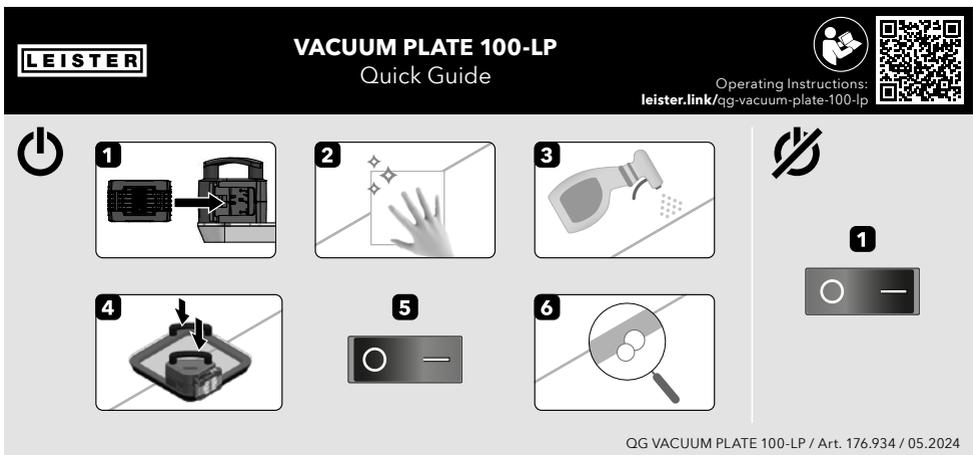

## 7. Ladegerät und Akku

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge – Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs in Kapitel 1.3 beachten.

Die VACUUM PLATE 100-LP ist für die Verwendung mit dem Akku ProCORE 18V 4Ah oder CORE 18V 4Ah und dem Ladegerät GAL 18V-40 bestimmt.

Halten Sie das Ladegerät von Regen und Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Ladegerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.



### Betriebsanleitung lesen

Spezifische Hinweise zur Verwendung von Akku und Ladegerät sind in den dazugehörigen Dokumenten ersichtlich: Sicherheitshinweise AMPShare Akku, Bedienungsanleitung GAL 18V-40 und Herstellergarantie AMPShare. Lesen Sie diese Dokumente vor dem ersten Einsatz.

### 7.1 Ladegerät GAL 18V-40

Das Ladegerät GAL 18V-40 ist zum Laden von Li-Ionen-Akkus des Typs ProCORE 18V oder CORE 18V bestimmt.

#### Sicherheitshinweise



**Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.** Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

**Bewahren Sie diese Anweisungen gut auf.** Benutzen Sie das Ladegerät nur, wenn Sie alle Funktionen voll einschätzen und ohne Einschränkungen durchführen können oder entsprechende Anweisungen erhalten haben.

#### Ladevorgang

- Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Ladegerätes übereinstimmen.
- Der Ladevorgang beginnt, sobald der Netzstecker des Ladegerätes in die Steckdose gesteckt und der Akku in den Ladeschacht eingesteckt wird.



Der Ladevorgang ist nur möglich, wenn die Temperatur des Akkus im zulässigen Ladetemperaturbereich liegt (0–45 °C).

## 7.2 Akku ProCORE 18V 4.0 Ah / CORE 18V 4.0 Ah

Folgende Hinweise gelten für Bosch Li-Ionen-Akkus oder solche von AMPShare-Partnern!

### Sicherheitshinweise



**Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.** Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

**Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

### Akku einsetzen

Schieben Sie den geladenen Akku in die Akku-Aufnahme, bis dieser eingerastet ist.

### Akku entnehmen

Zur Entnahme des Akkus drücken Sie die Akku-Entriegelungstaste und ziehen den Akku heraus. **Wenden Sie dabei keine Gewalt an.**

Der Akku verfügt über zwei Verriegelungsstufen, die verhindern sollen, dass der Akku beim unbeabsichtigten Drücken der Akku-Entriegelungstaste herausfällt.

### Akku-Ladezustandsanzeige

Die grünen LEDs der Akku-Ladezustandsanzeige zeigen den Ladezustand des Akkus an. Aus Sicherheitsgründen ist die Abfrage des Ladezustands nur bei Stillstand der VACUUM PLATE 100-LP möglich.

Drücken Sie die Taste für die Ladezustandsanzeige , um den Ladezustand anzuzeigen. Dies ist auch bei abgenommenem Akku möglich.

Leuchtet nach dem Drücken der Taste für die Ladezustandsanzeige keine LED, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden.

### Akku-Typ ProCORE 18V...



LED	Kapazität
Dauerlicht 5 × grün	80–100 %
Dauerlicht 4 × grün	60–80 %
Dauerlicht 3 × grün	40–60 %
Dauerlicht 2 × grün	20–40 %
Dauerlicht 1 × grün	5–20 %
Blinklicht 1 × grün	0–5 %

## 8. Häufige Fragen, Ursachen und Massnahmen VACUUM PLATE 100-LP

### Prüfdruck lässt sich nicht aufbauen

- Ebenheit der Membrane während des Andrückens der VACUUM PLATE 100-LP prüfen. Die VACUUM PLATE 100-LP kann über die **Dichtlippe (5)** eine Unebenheit von ca. 10 mm ausgleichen. Bei höherer Unebenheit besteht die Gefahr der Undichtigkeit.
- Prüfen, ob **Dichtlippe (5)** beschädigt ist. Bei beschädigter Dichtlippe besteht die Gefahr der Undichtigkeit.

### Ein- und Auslassöffnungen (8, 10) verstopft

- Reinigen Sie die Auslassöffnung durch eine Bürste mit Kunststoffborsten. Entfernen Sie den Einlassfilter und reinigen Sie ihn durch eine Bürste mit Kunststoffborsten.

## 9. Wartung

### 9.1 Allgemeine Wartungshinweise an der VACUUM PLATE 100-LP



**Stromschlaggefahr** aufgrund elektrischer Spannung

- Entfernen Sie den Akku aus dem Gerät, bevor Sie das Gerät öffnen.



Das Gerät nicht **mit aggressiven Stoffen** (z.B. Aceton, Verdüner, ...) in Berührung bringen. Es besteht **Beschädigungsgefahr** der verbauten **Komponenten**.

- Halten Sie das Gerät sauber.
- Zur Reinigung des Gerätes sind saubere Tücher zu verwenden.
- Verwenden Sie ausschliesslich original Leister-Zubehör.
- Reparaturen sind ausschliesslich von autorisierten Leister-Service-Stellen auszuführen.
- Leister-Service-Stellen gewährleisten innerhalb von 24 Stunden einen fachgerechten und zuverlässigen Reparatur-Service mit Original-Ersatzteilen gemäss Ersatzteillisten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter [leister.com](http://leister.com)

### Empfohlene Wartungsintervalle des Gerätes:

Zeitraum (Betriebsstunden)	Kontroll- und Wartungsarbeit	Ersatzteile	Hilfsmittel
nach jeder Verwendung des Geräts	Sichtkontrolle der Dichtlippe auf Beschädigungen	–	
nach jeder Verwendung des Geräts	Reinigung der Sichtscheibe	–	Wasser, sauberes Tuch
Täglich	Sichtkontrolle auf Vorhandensein des Einlassfilters	–	
Täglich	Sichtkontrolle der Ein- und Auslassöffnung auf Verschmutzung Verschmutzungen mit einer Bürste mit Kunststoffborsten reinigen	–	Bürste mit Kunststoffborsten

## 10. Service und Reparatur

Reparaturen sind ausschliesslich von autorisierten Leister-Vertriebs- und Service-Partnern ausführen zu lassen. Die Adresse Ihres autorisierten Leister-Vertriebs- und Service-Partners finden Sie auf der letzten Seite dieser Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter [leister.com](http://leister.com).

### Hinweis



- Die Schrauben am Motorgehäuse während der Garantiezeit nicht lösen. Bei Nichtbeachtung erlöschen die Garantieverpflichtungen des Herstellers.
- Beim Versand des Akkus muss auf eine korrekte Deklaration (Gefahrgut) geachtet werden.

## 11. Entsorgung



### Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll.

Elektrowerkzeuge, Zubehör und Verpackungen sind einer umweltgerechten Wiederverwertung zuzuführen. Berücksichtigen Sie bei der Entsorgung unserer Produkte die nationalen und lokalen Vorschriften.

Entsorgen Sie ausgediente Komponenten ausschliesslich über offizieller Sammelstellen, via Verkaufsstelle oder Ihren VACUUM PLATE-Händler.

### Warnung



- Akkus/Batterien nicht in den Hausmüll, ins Feuer oder ins Wasser werfen. Ausgediente Akkus nicht öffnen. Defekte oder Akkus mit beschädigtem Gehäuse nicht versenden.

**Nur für EU-Länder:** Gemäss der europäischen Richtlinie 2006/66/EG müssen defekte oder verbrauchte Akkus getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwendung zugeführt werden.

### Hinweis



- Informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler über Entsorgungsmöglichkeiten.

## 12. Mitgeltende Dokumente


- Sicherheitshinweise VACUUM PLATE 100-LP
- Sicherheitshinweise AMPShare Akku
- Bedienungsanleitung GAL 18V-40
- Herstellergarantie AMPShare

### 13. Konformitätserklärung

**Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kägiswil/Schweiz** bestätigt, dass dieses Produkt, in den von uns in Verkehr gebrachten Ausführungen, die Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien erfüllt:

Richtlinien:	2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Harmonisierte	EN ISO 12100, EN 60335-1, EN 1012-2, EN 62233,
Normen:	EN 55014-1, EN 55014-2, EN IEC 63000

Kaegiswil, 04.11.2024

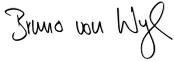

Bruno von Wyl, CTO



Pascal Bösch, VP R&D

## Gewährleistung

- Für dieses Gerät gelten die vom direkten Vertriebspartner/Verkäufer gewährten Garantie- oder Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum. Bei einem Garantie- oder Gewährleistungsanspruch (Nachweis durch Rechnung oder Lieferschein) werden Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler vom Vertriebspartner durch Ersatzlieferung oder Reparatur beseitigt.
- Weitere Garantie- oder Gewährleistungsansprüche werden im Rahmen des zwingenden Rechts ausgeschlossen.
- Schäden, die auf natürliche Abnutzung, Überlastung oder unsachgemässe Behandlung zurückzuführen sind, werden von der Gewährleistung ausgeschlossen.
- Bei Geräten, die vom Käufer umgebaut oder verändert wurden, bestehen keine Garantie- oder Gewährleistungsansprüche.
- Verwenden Sie ausschliesslich original Leister-Ersatzteile und -Zubehör, weil Sie anderenfalls keine Gewährleistungs- oder Garantieansprüche geltend machen können.

↳ Vertriebs- und Service-Partner



### Leister Technologies AG

Galileo-Strasse 10

6056 Kaegiswil

Switzerland

+41 41 662 74 74

leister@leister.com

leister.com